

Беркут-ММТ

Модуль оптического рефлектометра

Руководство по эксплуатации
Версия 2.0.1-0, 2011

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, не влияющие на работоспособность модуля В5-OTDR, в аппаратную часть или программное обеспечение, а также в настоящее руководство по эксплуатации.

Оглавление


1	Условные обозначения и сокращения	5
2	Общие сведения	7
2.1	Основные возможности	7
3	Комплект поставки	9
4	Внешний вид модуля	11
5	Меры безопасности	13
5.1	Общие указания	13
5.2	Лазер	13
6	Подготовка к работе	15
6.1	Установка модуля В5-OTDR в прибор	15
6.2	Включение/выключение прибора	16
6.3	Подключение оптического волокна	17
7	Подготовка к тестированию	19
7.1	Установка значений параметров измерений	19
7.2	Параметры волокна	21
8	Тестирование волокна	23
8.1	Сбор данных	23
8.2	Рефлектограмма	24
8.3	Изменение масштаба рефлектограммы	25
8.4	Управление маркерами	26
8.5	Перемещение рабочей области рефлектограммы	27
9	Таблица событий	29
9.1	Описание таблицы событий	29
9.2	Добавление событий	29
10	Измерение параметров кабеля	31
10.1	Измерение расстояния и уровня мощности	31
10.2	Измерение потерь и коэффициента отражения	31
10.3	Определение обратных потерь	33
11	Управление рефлектограммами	35
11.1	Сохранение рефлектограмм	35
11.2	Загрузка рефлектограмм	36
11.3	Сравнение рефлектограмм	37

А Спецификации	39
А.1 Тестирование	39
А.2 Интерфейсы	40
А.3 Общие характеристики	40
В Устранение неисправностей	41
С Описание различных видов событий в волокне	43
С.1 Отрезок волокна	43
С.2 Начало волокна	43
С.3 Конец волокна	43
С.4 Неотражающее событие	44
С.5 Положительное событие	45
С.6 Отражающее событие	46

1. Условные обозначения и сокращения

В данном руководстве используются обозначения, приведенные в таблице ниже.

Таблица 1.1. Условные обозначения

Обозначение	Комментарий
	Важное указание или замечание

В тексте руководства без расшифровки будут применяться сокращения, приведённые в таблице ниже.

Таблица 1.2. Сокращения

Сокращение	Комментарий
OTDR	Optical Time Domain Reflectometer (Оптический рефлектометр)
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение

2. Общие сведения

Платформа Беркут-ММТ с установленным модулем В5-OTDR представляет собой импульсный оптический рефлектометр (далее — рефлектометр), позволяющий проводить измерение характеристик одномодового оптического волокна.

Принцип работы рефлектометра заключается в измерении мощности светового излучения, рассеянного или отражённого участками волокна в результате распространения по нему зондирующего светового импульса.

Рефлектометр позволяет проводить своевременную диагностику состояния оптического волокна, кабелей и волоконно-оптических линий связи. С его помощью можно выполнить обзор событий в оптическом волокне (неоднородности, механические соединения, сварные соединения, изгибы), определить их местонахождение, измерить затухание и соответствующие потери. При этом для тестирования необходим доступ только к одному концу волокна.

2.1 Основные возможности

- Определение мест повреждения, обрывов, дефектных участков оптического волокна.
- Измерение потерь на определённом участке волокна.
- Измерение затухания.
- Измерение коэффициента отражения.
- Расчёт обратных потерь.
- Измерение длины оптического волокна.
- Сохранение полученных рефлектограмм в формате Bellcore на USB-накопитель.
- Загрузка рефлектограмм в формате Bellcore.

3. Комплект поставки

Таблица 3.1. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Модуль оптического рефлектометра В5-OTDR	1
Диск «Беркут-ММТ. Модуль оптического рефлектометра. Руководство по эксплуатации»	1
Брошюра «Беркут-ММТ. Модуль оптического рефлектометра. Паспорт»	1

4. Внешний вид модуля

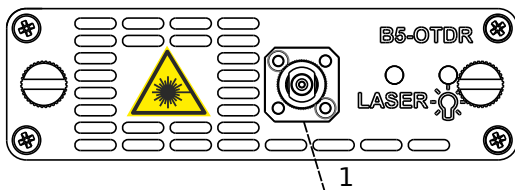


Рис. 4.1. Передняя панель модуля B5-OTDR

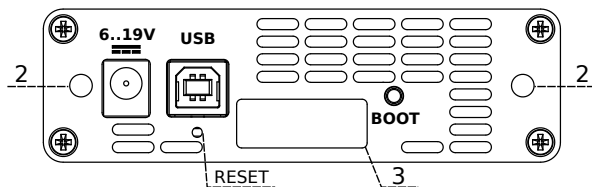


Рис. 4.2. Задняя панель модуля B5-OTDR

Таблица 4.1. Описание индикаторов


Маркировка	Описание
LASER	Светодиод, отображающий активность лазера: <ul style="list-style-type: none"> – не горит — тестирование не проводится, лазер неактивен; – мигает красным — идёт тестирование, лазер активен.
	Светодиод, отображающий состояние модуля: <ul style="list-style-type: none"> – не горит — питание не подано или модуль неисправен (см. прил. В); – горит зелёным — питание подано, модуль в рабочем режиме; – горит красным — питание подано, модуль в нерабочем режиме (см. прил. В).

Таблица 4.2. Описание разъемов модуля

Маркировка	Назначение	Подключаемое устройство/кабель
рис. 4.1, разъем 1	FC-разъем для подключения оптического волокна	Одномодовое оптическое волокно
6..19V	Подключение внешнего блока питания	Блок питания ¹
USB	Подключение к ПК по интерфейсу USB	Кабель USB ¹
рис. 4.2, разъем 3	Подключение к анализатору	Анализатор Беркут-ММТ

Цифрой 2 на рис. 4.2 обозначены отверстия для закрепления модуля в приборе с помощью крепёжных винтов.

Кнопка BOOT и кнопка, обозначенная на рис. 4.2 как RESET, служат для обновления прошивки микроконтроллера модуля.

Кнопка RESET также служит для сброса модуля при подключении по USB и/или при наличии внешнего питания.

¹В стандартную комплектацию не входит.

5. Меры безопасности

5.1 Общие указания

1. Перед подключением тестируемого волокна к рефлектометру необходимо убедиться в отсутствии сигнала в этом волокне.
2. Измерения следует начинать только после того, как тестируемое волокно будет подключено к выходному разъему рефлектометра.
3. Не следует использовать микроскопы и лупы вблизи активных оптических волокон.
4. Запрещается использовать поврежденные или загрязненные оптические разъемы при тестировании оптического волокна.
5. После использования оптических разъемов следует защищать адаптеры заглушками.

5.2 Лазер

1. По степени опасности генерируемого излучения используемый в модуле лазер относится к классу 1М.
2. Во избежание повреждения органов зрения не допускайте попадания в глаза излучения от оптических портов модуля В5-OTDR.
3. Запрещается смотреть в оптический порт при включенном источнике, а также в свободный конец измеряемого волокна.
4. Запрещается проводить отключение и подключение оптического волокна во время проведения измерений (при включённом лазере) во избежание попадания в глаза импульсного лазерного излучения.

6. Подготовка к работе

6.1 Установка модуля В5-OTDR в прибор

Верхняя панель прибора Беркут-ММТ имеет два установочных места для сменных модулей.

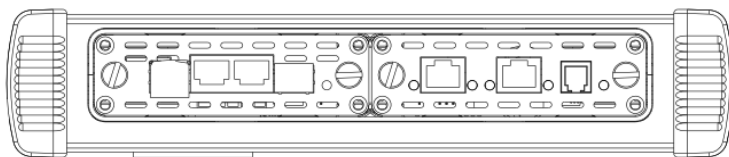


Рис. 6.1. Верхняя панель прибора с установленными модулями


Для подключения сменного модуля В5-OTDR к прибору необходимо вставить модуль в любое свободное установочное место и завернуть крепёжные винты. При установке этикетка модуля должна располагаться лицом к пользователю (если смотреть на переднюю панель прибора).

Модуль определяется анализатором Беркут-ММТ автоматически. После этого загружаются программы, необходимые для настройки и проведения измерений. Загружаются только те программы, которые входят в комплект поставки (в соответствии с приобретёнными опциями).

Для извлечения модуля необходимо отвернуть крепёжные винты и, потянув за них, вынуть модуль из установочного места. После извлечения модуля загруженные ранее программы станут недоступны.

В момент установки или извлечения модуля В5-OTDR прибор может находиться как во включённом, так и в выключенном состоянии.

6.2 Включение/выключение прибора

Включение/выключение питания производится при помощи клавиши , расположенной на клавиатуре прибора.

Для включения питания необходимо нажать и удерживать клавишу в течение 1–2 секунд.

Для выключения питания необходимо нажать и удерживать клавишу в течение 1–2 секунд, после чего на экране прибора отобразится сообщение «Выключить прибор?», и нажать «ОК».

Для выключения прибора без вывода предупреждающего сообщения необходимо нажать и удерживать клавишу в течение 4–5 секунд. Данный способ выключения является аварийным и используется в случае, когда корректное выключение прибора невозможно.

После включения прибора Беркут-ММТ для проведения измерений характеристик оптического волокна следует перейти в режим измерений «OTDR».

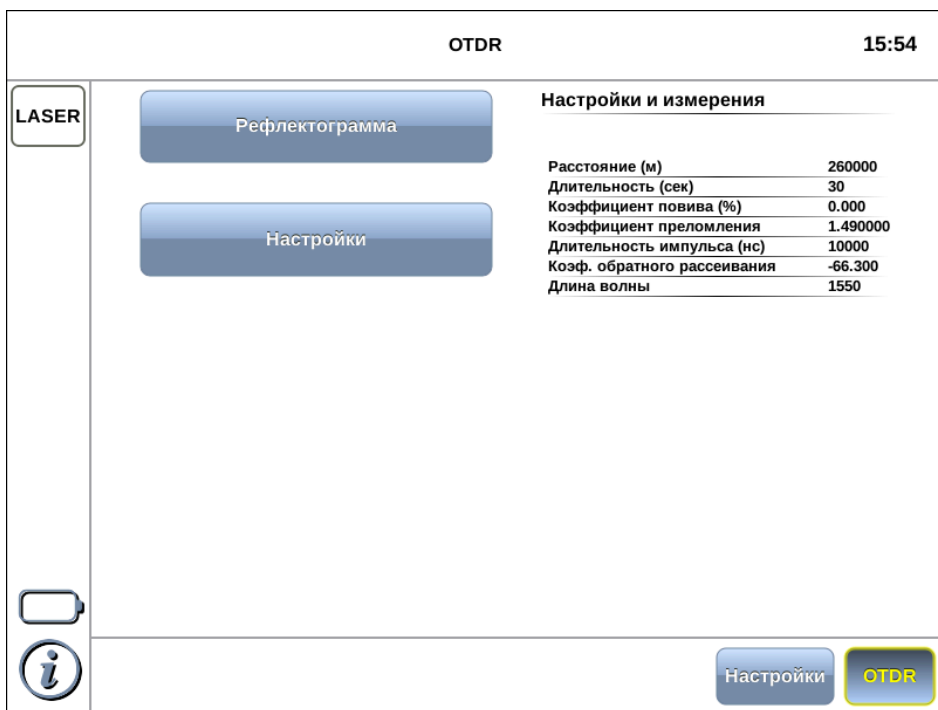


Рис. 6.2. Главное меню

6.3 Подключение оптического волокна

Для подключения к модулю В5-OTDR оптического волокна используется FC-разъём (см. рис. 4.1).



Перед подключением тестируемого волокна к рефлектометру следует убедиться в отсутствии сигнала в этом волокне.

Для подключения к модулю В5-OTDR оптического волокна следует выполнить следующие действия:

1. Если необходимо, произвести очистку разъёма оптического волокна — протереть торец разъёма специальной безворсовой салфеткой, смоченной спиртом.
2. Расположить разъём оптического волокна напротив входного разъёма модуля. Убедиться, что ключ совпадает с соответствующей прорезью разъёма.
3. С помощью накидной гайки зафиксировать соединение разъёмов.



Неправильное подключение волоконно-оптического кабеля к модулю В5-OTDR, а также наличие сильных изгибов кабеля вблизи места подключения может привести к ошибочным результатам измерений.



Запрещается проводить отключение и подключение оптического волокна во время проведения измерений при включённом лазере во избежание попадания в глаза импульсного лазерного излучения.

7. Подготовка к тестированию


Перед тем, как перейти к получению и анализу рефлектограмм, следует выполнить следующие действия:

1. Подключить к прибору Беркут-ММТ тестируемое оптическое волокно. (см. раздел 6.3).
2. Установить параметры проведения измерений (см. раздел 7.1).
3. Определить и установить параметры волокна (см. раздел 7.2).

7.1 Установка значений параметров измерений


Параметры проведения измерений задаются в режиме измерений «Рефлектограмма», кнопка «Управление».

Длина волны

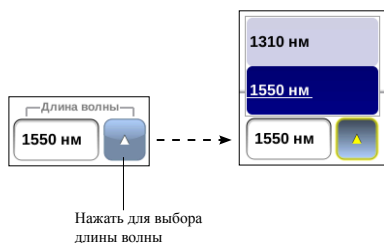


Для тестирования доступны две длины волны: 1550 и 1310 нм.

Длина волокна

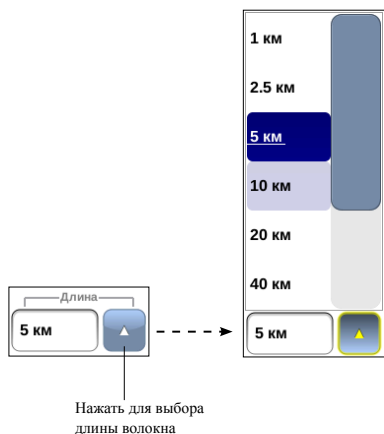


Длина тестируемого участка волоконно-оптического кабеля выбирается из доступных значений раскрывающегося списка. Значение должно незначительно превышать реальную величину.

Длительность импульса

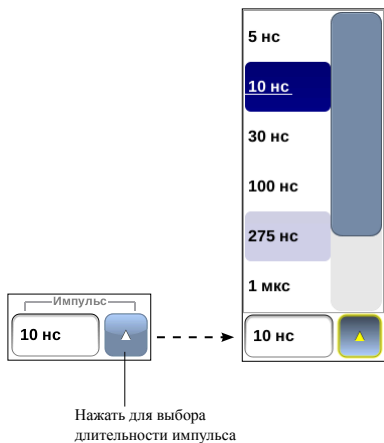

Чем больше значение длительности импульса, тем больше длина волокна, которую можно проанализировать, но тем ниже разрешающая способность по расстоянию и больше мёртвые зоны. Использование коротких импульсов позволяет улучшить разрешающую способность, но отношение сигнал/шум ухудшается.

Длительность измерений

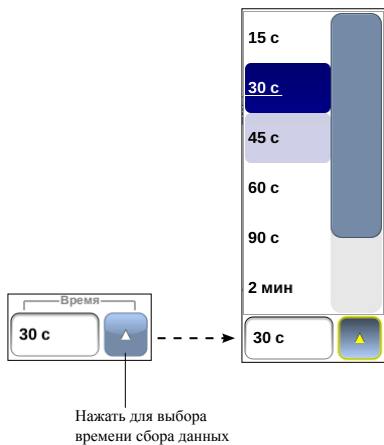


Время сбора данных определяет период времени, в течение которого будет происходить усреднение результатов измерений. Чем больше значение времени усреднения, тем меньше шумов будет содержать полученная рефлектограмма и тем точнее будут измерены параметры и события волокна.

8. Тестирование волокна

8.1 Сбор данных

Для проведения тестирования волоконно-оптического кабеля следует выполнить указания раздела 7, перейти в режим измерений «Рефлектограмма» и нажать на кнопку «Старт».

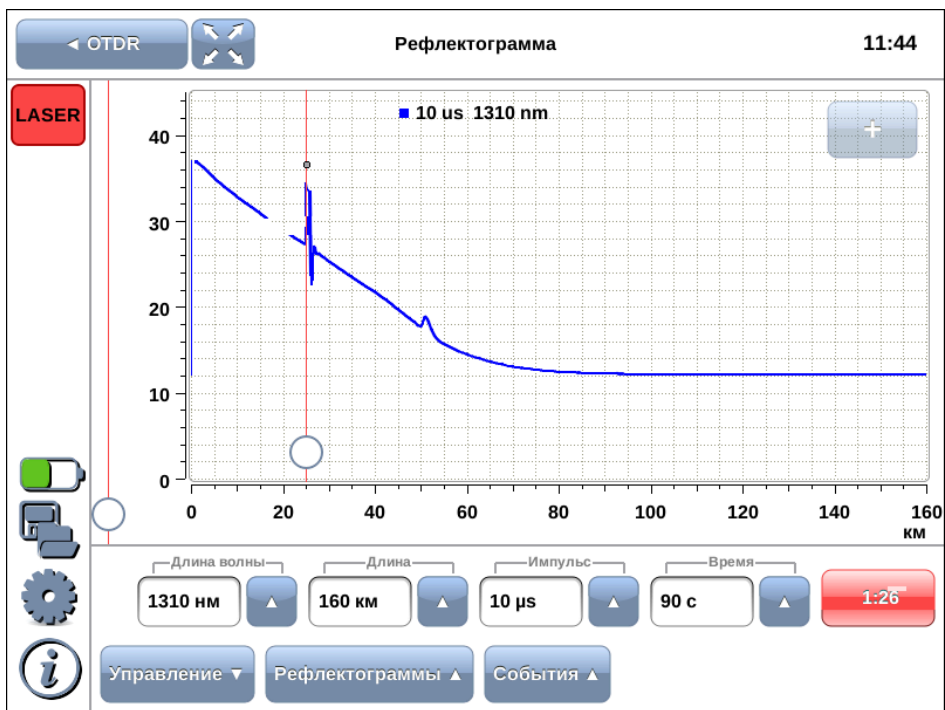

Начнётся процесс измерений, рефлектограмма на экране прибора будет постоянно обновляться. Вместо надписи на кнопке «Старт» отобразится счётчик времени, оставшегося до окончания тестирования.

В любой момент сбор данных можно прервать, нажав на кнопку со счётчиком времени. На экран будут выведены результаты тестирования, полученные к моменту прекращения измерений.


События, означающие начало и конец тестируемого волокна, будут автоматически занесены в таблицу событий (см. раздел 9).

Если на рефлектограмме имеются события неотражающего, положительного или отражающего типа, их можно занести в таблицу вручную, выполнив действия, описанные в разделе 10.2.



Во время тестирования индикатор LASER, расположенный в верхней левой части экрана, мигает красным.

8.2 Рефлектограмма

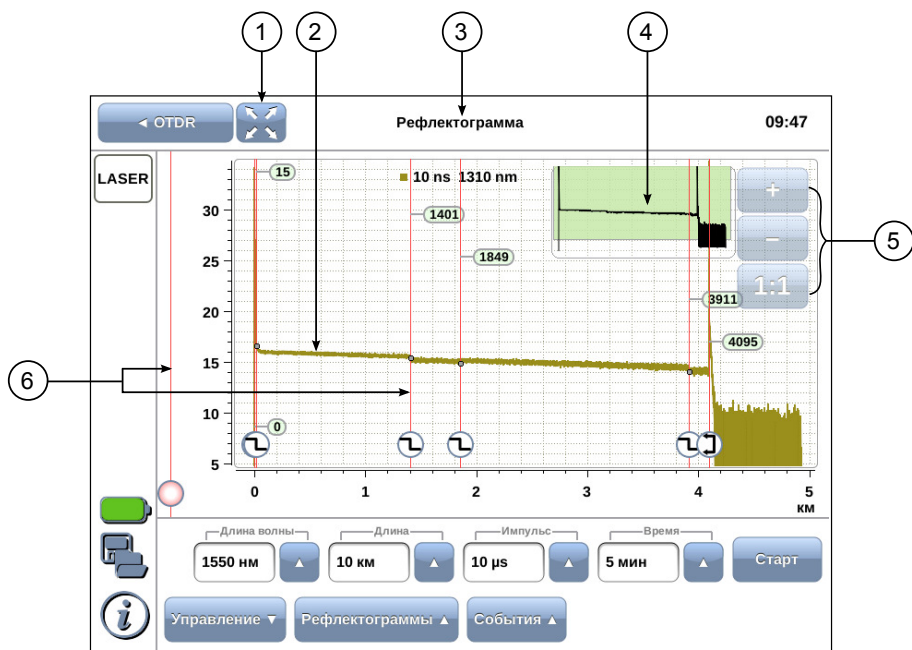

1	Переход в полноэкранный режим: рабочая область заполняет весь экран, боковая и верхняя панели не отображаются.
2	Рефлектограмма — график обратного рассеяния как функции от расстояния. По вертикальной оси отложено затухание в дБ, по горизонтальной — значения, соответствующие длине волокна в км (м).
3	Название режима измерений.
4	Окно просмотра рефлектограммы. Цветом выделена область рефлектограммы, которая в данный момент увеличена и выведена на экран.
5	Кнопки масштабирования рефлектограммы (см. раздел 8.3).
6	Маркеры, используемые для измерения потерь, расстояния, уровня мощности, коэффициента отражения.

8.3 Изменение масштаба рефлектограммы

Масштаб рефлектограммы можно изменять с помощью кнопок масштабирования.



Увеличение масштаба рефлектограммы.



Уменьшение масштаба рефлектограммы.



Возврат ко всей рефлектограмме.



Просмотр рефлектограммы во весь экран: рабочая область заполняет весь экран, боковая и верхняя панели не отображаются.

Также масштаб рефлектограммы можно изменять с помощью клавиш навигации, расположенных на клавиатуре прибора.



Увеличение масштаба рефлектограммы по оси y.



Уменьшение масштаба рефлектограммы по оси y.

8.4 Управление маркерами

Для перемещения маркера на точку рассматриваемого события следует с помощью нажатия пальцем выделить маркер (сделать активным) и перетащить его в нужное место. Также для перемещения активных маркеров можно использовать клавиши навигации, расположенные на клавиатуре прибора, и колесо прокрутки. Повторное нажатие на маркер делает его неактивным.




Перемещение маркера влево.




Перемещение маркера вправо.

Активные маркеры выделяются розовым цветом. Несколько маркеров могут быть активными одновременно. Такие маркеры передвигаются вместе.

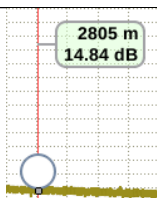

Неактивный маркер

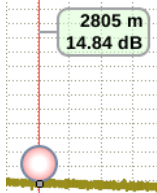

Активный маркер

Для удаления маркера с рефлектограммы следует сделать его активным и перетащить за пределы рабочей области рефлектограммы.

Долгое нажатие на маркер с обозначенным типом события приводит к переходу в режим редактирования событий на основе метода 5 курсоров (см. раздел 10.2).

8.5 Перемещение рабочей области рефлектограммы

Для перемещения рабочей области рефлектограммы следует нажать на любую часть графика и, не прерывая нажатия, переместить её в любом направлении. Выставленные маркеры будут перемещены вместе с рефлектограммой.

Перемещать рефлектограмму вдоль оси y можно в пределах от -15 дБ до 45 дБ. Вдоль оси x рефлектограмму можно переместить так, что по центру экрана окажется начало координат, максимальное значение по оси x ограничено длиной тестируемого волокна.

9. Таблица событий

Для просмотра таблицы событий следует перейти в режим измерений «Рефлектограмма» и нажать на кнопку «События». Если загружено несколько рефлектограмм, таблица будет содержать события рефлектограммы, установленной в качестве главной (см. раздел 11.3).

9.1 Описание таблицы событий

Тип	Положение, м	Потери, дБ	Кэф.отр., дБ	ORL	Зат-ие, дБ/км
┌	0.0	-	-35.39		
┌	(14.8)	1.92	-	111.85	129.57
└	14.8	1.41	-		
┌	(1386.7)	1.63	-	59.45	1.17
└	1401.5	0.31	-		
┌	(1417.3)	0.75	-	63.03	1.60

Тип	Условное обозначение типа события (см. прил. С).
Положение, м	Расстояние до события.
Потери, дБ	Потери на событии.
Коэффициент отражения, дБ	Коэффициент отражения для каждого отражающего события в волокне.
ORL	Значение обратных потерь.
Затухание, дБ/км	Затухание участка волокна.

9.2 Добавление событий

События, означающие начало и конец тестируемого волокна, заносятся в таблицу событий автоматически.


Если на рефлектограмме имеются события неотражающего, положительного или отражающего типа, их можно занести в таблицу вручную, выполнив действия, описанные в разделе 10.2.

10. Измерение параметров кабеля

После получения рефлектограммы при необходимости можно вручную измерить расстояние до события, потери, затухание участка волокна и значение коэффициента отражения.

10.1 Измерение расстояния и уровня мощности


Для измерения расстояния до события и уровня мощности следует переместить маркер в желаемую точку начала события. Значения рассчитываются автоматически и отображаются рядом с маркером.

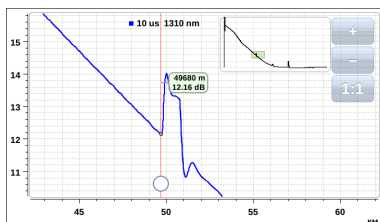


10.2 Измерение потерь и коэффициента отражения

Если на рефлектограмме имеются события неотражающего, положительного или отражающего типа, их можно занести в таблицу событий.


1. Увеличить масштаб рефлектограммы и поместить маркер в начало события.

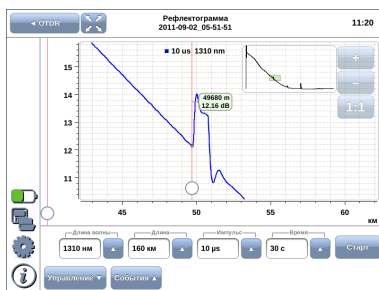


- Нажать на кружок маркера и дождаться появления меню для выбора типа события.

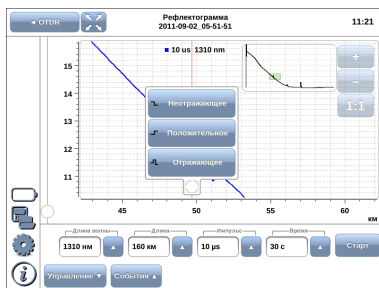

- Выбрать тип события. После этого будет выполнен автоматический переход в режим редактирования событий на основе метода 5 курсоров. Если необходимо, положение маркеров можно изменить, передвинув их на нужное место. Для более точного позиционирования маркеров используются кнопки масштабирования.

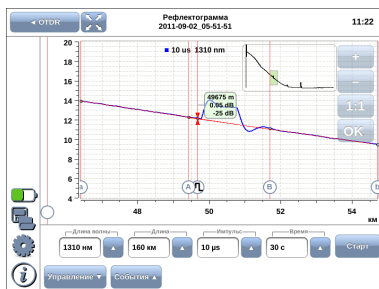

- Нажать на кнопку «OK». Произойдёт выход из редактора, событие на рефлектограмме будет отмечено соответствующей пиктограммой. Значение потерь, коэффициента отражения и величина затухания будут внесены в таблицу событий.

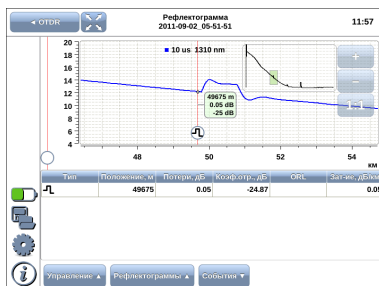


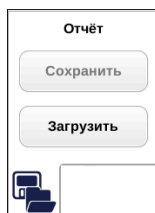
10.3 Определение обратных потерь

Обратные потери (ORL) — отношение мощности на входе оптического волокна к мощности, вернувшейся к началу волокна от заданного участка или всей линии. Значение обратных потерь измеряется автоматически после окончания сбора данных и отображается в таблице событий (см. раздел 9).

11. Управление рефлектограммами

11.1 Сохранение рефлектограмм

Сохранение полученных рефлектограмм (кнопка ) выполняется в режиме измерений «Рефлектограмма».




Кнопка «Сохранить» доступна только после завершения измерений. При нажатии на данную кнопку открывается окно, позволяющее задать имя файла. Рефлектограммы сохраняются в каталог `/home/user/bercut_mmt/otdr/` в формате **Bellcore**.




Прибор Беркут-ММТ позволяет производить экспорт всех сохранённых рефлектограмм на USB-накопитель. Подробное описание представлено в брошюре «B5-OTDR. Универсальный анализатор телекоммуникационных сетей. Руководство по эксплуатации».

11.2 Загрузка рефлектограмм

Загрузка полученных рефлектограмм (кнопка ) выполняется в режиме измерений «Рефлектограмма».

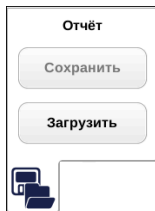


При нажатии на кнопку «Загрузить» появляется диалоговое окно, позволяющее выбрать загружаемую рефлектограмму или несколько рефлектограмм из списка.

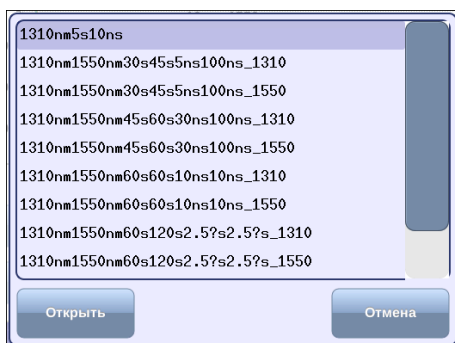

При нажатии на кнопку «Открыть» загружаются все выбранные рефлектограммы. При нажатии на кнопку «Отмена» диалоговое окно закрывается.


11.3 Сравнение рефлектограмм

Рефлектограммы можно сравнивать друг с другом. Для этого следует загрузить несколько рефлектограмм (см. раздел 11.2).

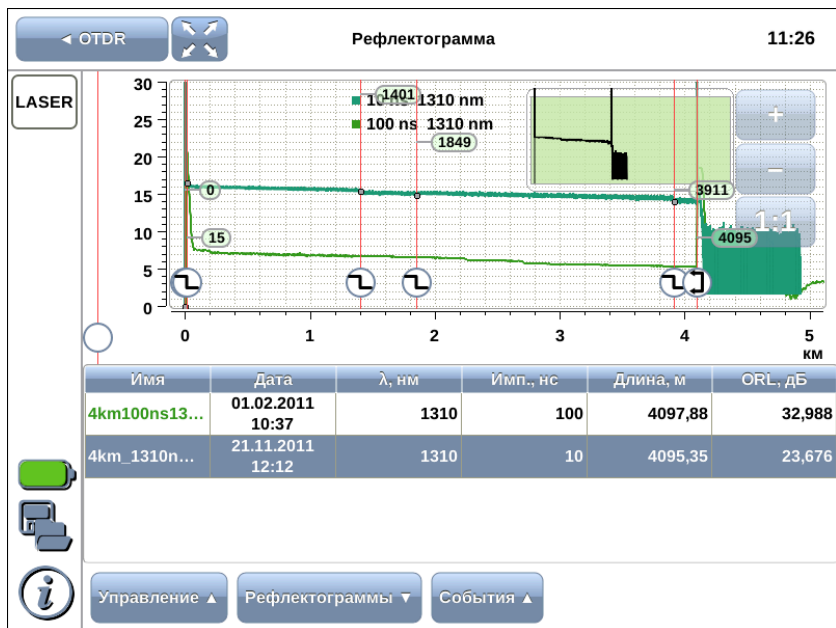

При долгом или двойном нажатии на любую ячейку таблицы, расположенной под рефлектограммой, открывается окно, в котором можно выбрать одно из следующих действий:

- Сделать главной — установить рефлектограмму в качестве опорной;
- Удалить — удалить рефлектограмму из таблицы и с графика;
- Удалить все — удалить все рефлектограммы из таблицы и с графика.

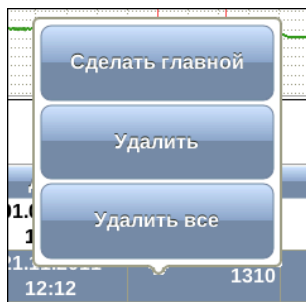



В случае загрузки нескольких рефлектограмм таблица событий содержит события рефлектограммы, установленной в качестве опорной.

А. Спецификации

А.1 Тестирование

Таблица А.1. Тестирование

Тип волокна	одномодовое
Рабочие длины волн, нм	(1310 ± 20)/(1550 ± 20)
Динамический диапазон ¹ , дБ	37/35
Диапазоны длин кабелей, км	2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160; 260
Дискретность отсчёта при измерении затухания, дБ	0,001
Дискретность отсчёта при измерении расстояния, м	0,04
Длительность зондирующего импульса, нс	5, 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10 000
Время усреднения, с	15, 30, 45, 60, 120, 180, 300
Число точек рефлектограммы	до 128 000
Класс лазера	1М

¹Динамический диапазон указан для максимальной длительности импульса, время усреднения — 3 минуты.

А.2 Интерфейсы

Таблица А.2. Интерфейсы

Разъём для подключения оптического волокна	1 × тип FC
Интерфейсы управления	USB тип B



А.3 Общие характеристики

Таблица А.3. Общие характеристики

Физические параметры	
Габаритные размеры модуля (В×Ш×Г)	30,5×103×150,5 мм
Масса модуля	0,38 кг
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	15–25 °С
Диапазон температур транспортировки и хранения	5–40 °С
Относительная влажность воздуха	40–90 %, без конденсата


В. Устранение неисправностей

Таблица В.1. Возможные неисправности


Характерные признаки неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Светодиодный индикатор горит красным 	Модуль находится в нерабочем режиме вследствие установки некорректного ПО	Обновить версию прошивки микроконтроллера ещё раз, используя корректную версию
Светодиодный индикатор не горит (питание подано) 	Модуль находится в нерабочем режиме вследствие установки некорректного ПО	Обновить версию прошивки микроконтроллера ещё раз, используя корректную версию
	Модуль неисправен	Осуществить ремонт модуля в сервисном центре

С. Описание различных видов событий в волокне


С.1 Отрезок волокна

- Отрезок волокна соответствует участку волокна, не содержащему событий, и обозначается в таблице событий пиктограммой .
- Для событий такого типа определяется значение потерь, ORL и затухания.

С.2 Начало волокна


- Начало тестируемого волокна обозначается в таблице событий пиктограммой .
- Для событий такого типа определяется только значение коэффициента отражения.

С.3 Конец волокна

- Конец тестируемого волокна обозначается в таблице событий пиктограммой .
- Для событий такого типа определяется только значение коэффициента отражения.


С.4 Неотражающее событие

- Неотражающее событие возникает, когда в некоторой точке волокна имеются оптические потери и происходит незначительное отражение света. Данное событие обычно вызвано соединениями или изгибами волокна.
- Для событий такого типа определяется только значение потерь.

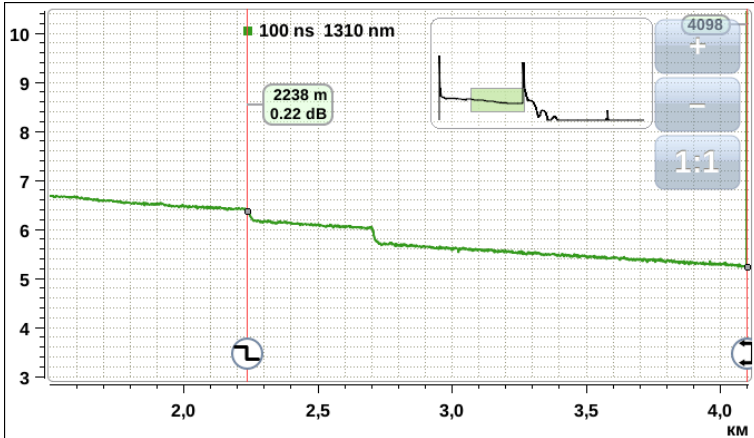

С.5 Положительное событие

- Положительное событие вызывается наличием соединения, образованного сращиванием двух отрезков волокна, имеющих различные коэффициенты обратного рассеяния.
- Для событий такого типа определяется значение только значение потерь.

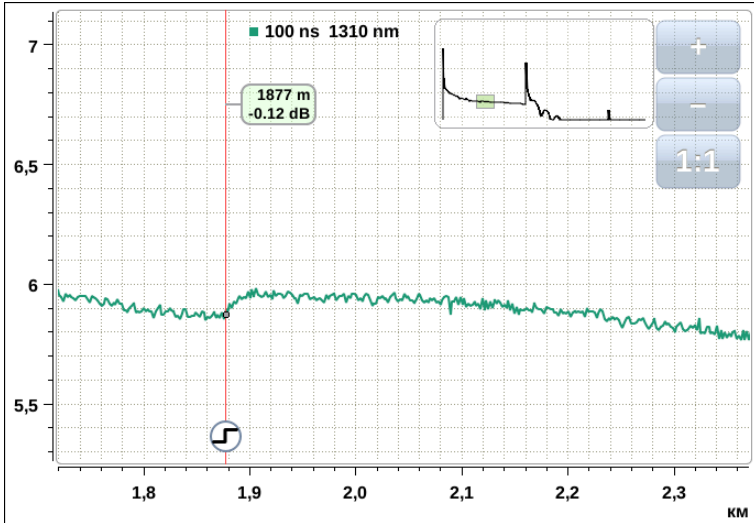

С.6 Отражающее событие

- Отражающее событие возникает, когда зондирующий импульс отражается от неоднородности. Данное событие обычно вызвано наличием разъемов, механических соединений или низкокачественных сварных соединений.
- Для событий такого типа определяется значение потерь и коэффициент отражения.

